


# DV3722

## 产品规格

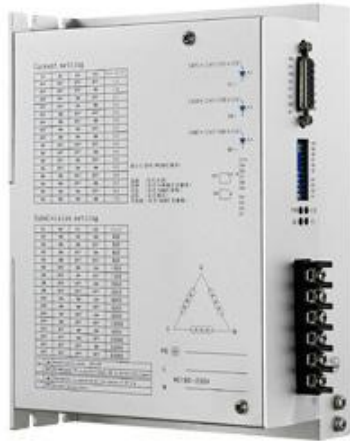

## DV3722

DV3722 是基于 DSP 控制的三相步进电机驱动器。它是将先进的 DSP 控制芯片和三相逆变驱动模块结合在一起所构成的新一代数字步进电机驱动器。驱动电压为 AC80V-290V，适配电流在 7.0A 以下、外径 86-130mm 的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路，此电路可以使电机运行平稳，几乎没有震动和噪音，电机在高速时，力矩远大于二相和五相混合式步进电机，定位精度最高可达 60000 步/转。该产品广泛应用于木工雕刻机、数控机床、电脑绣花机、包装设备、陶瓷设备、玻璃设备以及激光切割设备上。

输出电流	1.3A-7.0A	细分档设置	16 档
输入电压	AC160-270V	电流设置	16 档
最高分辨率	60000ppr	尺寸	202*78*147mm
响应频率	200kpps	重量	1.7Kg
控制方式	方向+脉冲	适用电机	110mm-130mm 三相混合步进电机

### 特点:

- 设有 16 档等角度恒力矩细分，最高分辨率 60000 步/转
- 最高响应频率可达 200Kpps
- 自动半流用户可设，步进脉冲停止超过 1.5s 时，线圈电流自动减到设定电流的一半
- 光电隔离信号输入/输出
- 驱动电流 1.3A/相到 7.0A/相分 16 档可调
- 单电源输入，电压范围： AC80-290V
- 相位记忆功能（注：输入停止超过 3 秒后，驱动器自动记忆当时电机相位，重新上电或 MF 信号由低电平变为高电平时，驱动器自动恢复电机相位）。

## 电流设定



驱动器工作电流由 D1-D4 端子设定，运行电流为正常工作输出电流设置开关（详见下表）

运行电流 (A)	1.3	1.6	2.1	2.3	2.5	3.0	3.2	3.5
D1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
D2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
D3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
D4	OFF	ON	OFF	ON	5.8	ON	OFF	ON
运行电流 (A)	4.0	4.5	5.0	5.3	5.8	6.2	6.5	7.0
D1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
D2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
D3	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
D4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

## 细分设定



驱动器细分由 D5-D8 端子设定，共 16 档，D9 和 D10 为功能设定。细分数(脉冲/转)

细分数	400	500	600	800	1000	1200	2000	3000
D5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
D6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
D7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
D8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
细分数	4000	5000	6000	10000	12000	20000	30000	60000
D5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
D6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
D7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
D8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
D9	ON, 双脉冲: PU 为正向步进脉冲信号, DR 为反向步进脉冲信号 OFF, 单脉冲: PU 为步进脉冲信号, DR 为方向控制信号							
D10	自动检测开关 (OFF 时接收外部脉冲, ON 时驱动器内部以 30 转/分的速度运行)							

注：可根据客户要求定制细分数！



### 注意

- 1、输入电压低于 AC80V 高于 AC290V 时，驱动器会自动保护；
- 2、输入控制信号电平为 5V，当高于 5V 时需接限流电阻，此款驱动器自带 24V 的信号接口；
- 3、输入脉冲信号下降沿有效；
- 4、驱动器温度超过 80 度时驱动器停止工作，故障指示灯 ALM 亮，直到驱动器温度降到 50 度时，驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器；
- 5、过流（负载短路）故障指示灯 ALM 亮，请检查电机接线及其他短路故障，排除后需要重新上电恢复；
- 6、无电机故障指示灯 ALM 亮，请检查电机接线，排除后需要重新上电恢复。




## 故障指示灯说明

- 1、模块过流：单红灯（ALM 灯）常亮
- 2、驱动过热：红灯（ALM 灯）与两绿灯（PU 灯和 DR 灯）交替亮
- 3、无电机： 红灯（ALM 灯）与 DR 灯交替亮
- 4、欠压： 红灯（ALM 灯）与 DR 灯同亮
- 5、过压： 红灯（ALM 灯）快闪

## 尺寸图及接线方式



### 正视图

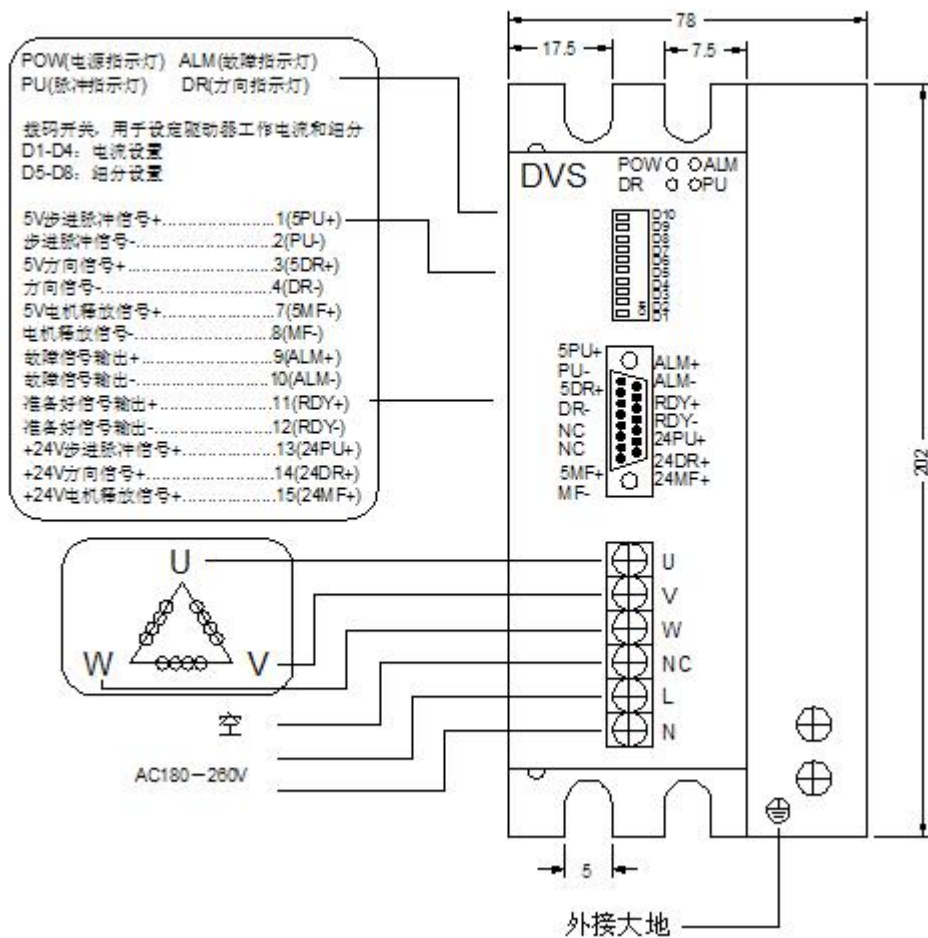




### 引脚功能定义说明:

接头针脚号	标记符号	功能	注释
1	PU+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V~+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
2	PU-	DP9= OFF, PU 为步进脉冲信号	下降沿有效，每当脉冲由高变低时电机走一步，输入电阻 220Ω，要求：低电平 0~0.5V，高电平大于 4V，脉冲宽度>2.5 μS
		DP9=ON, PU 为正相步进脉冲信号	
3	DR+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V~+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
4	DR-	DP9= OFF, DR 为方向控制信号	用于改变电机转向。输入电阻 220Ω，要求：低电平 0~0.5V，高电平大于 4V，脉冲宽度>2.5 μS
		DP9=ON, DR 为反向步进脉冲信号	
7	MF+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V~+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
8	MF-	电机释放信号	有效（低电平）时关断电机接线电流，驱动器停止工作，电机处于自由状态

9	ALM+	驱动器故障输出信号光电隔离正端	驱动器出现过流、过热故障时，驱动器输出故障信号，该信号有效（低电平）
10	ALM-	驱动器故障好输出信号光电隔离负端	
11	RDY+	驱动器准备好输出信号光电隔离正端	驱动器状态正常，准备就绪接受控制器信号时该信号有效（低电平）
12	RDY-	驱动器准备好输出信号光电隔离负端	
13	24PU+	输入信号光电隔离正端	+24V 可驱动
14	24DR+	输入信号光电隔离正端	+24V 可驱动
15	24MF+	输入信号光电隔离正端	+24V 可驱动
1、2	L、N	电源	电源：AC80-290V
3	PE	地线	大地（内接驱动器外壳）
4	U	电机接线	
5	V		
6	W		

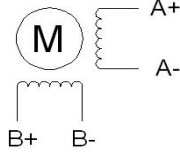标记符号	功能	注释
PU+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V-+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
PU-	DP9= OFF, PU 为步进脉冲信号	下降沿有效，每当脉冲由高变低时电机走一步，输入电阻 220Ω，要求：低电平 0-0.5V，高电平 4-5V，脉冲宽度>2.5μS
	DP9=ON, PU 为正相步进脉冲信号	
DR+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V-+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
DR-	DP9= OFF, DR 为方向控制信号	用于改变电机转向。输入电阻 220Ω，要求：低电平 0-0.5V，高电平 4-5V，脉冲宽度>2.5μS
	DP9=ON, DR 为反向步进脉冲信号	
MF+	输入信号光电隔离正端	接+5V 供电电源，+5V-+24V 均可驱动，高于+5V 需接限流电阻
MF-	电机释放信号	有效（低电平）时关断电机接线电流，驱动器停止工作，电机处于自由状态
AC	电源	电源：AC24-60V DC24-80V
AC	电源	
A+	电机接线	
A-		
B+		
B-		